

2025 年经历 8 次生态环境局现场检查（含执法检查和委托第三方检查）：

分别为 7 月 16 日、8 月 7 日、8 月 20 日、9 月 17 日、9 月 22 日、11 月 4 日、12 月 17 日、12 月 18 日。其中，8 月 7 日区生态环境局执法检查有 3 个发现项。

序号	检查日期	发现项描述	改善措施	负责部门	完成进度	措施执行情况
1	2025 年 8 月 7 日	热轧油雾净化装置设施未处于良好运行状态： 1、设备周围有漏油痕迹； 2、设备仪器仪表和运行指示灯故障； 3、设备更换下的含油废物未及时转移处置。	1、设备周围漏油痕迹整改：① 8 月 15 日停产检修时为该区域安排了全面清洁；②已下单采购地砖，为该区域铺设地砖，方便地面清洁，避免油污黏附，预计 9 月初完成铺设；③加强维保，确保密封状态良好。 2、设备仪器仪表故障整改：尽快恢复压差显示，然后根据在线监测风量的变化来调整压差发信点，恢复压差发信功能。已于 8 月 19 日完成压差表和指示灯备件的下单采购，预计 9 月初完成安装。 3、含油废物未及时清运整改：① 8 月 18 日已将此前堆积的废活性炭转移至危废仓库；②后续每次更换下的废物及时清运。	维护	已完成 (2025/9/10)	  

序号	检查日期	发现项描述	改善措施	负责部门	完成进度	措施执行情况
2	2025年8月7日	新退火炉废气处理设施活性炭箱箱体漏风。	①已在检查后第一时间更换活性炭箱密封条。②后期设备维护中加强设备点检，防止类似情况发生。	维护	已完成 (2025年8月20日)	
3	2025年8月7日	厂区北侧道路铝屑遗撒，铸锭堆放区积灰较重。	<p>1、北侧道路铝屑逸散整改：①检查后已第一时间安排人员清扫道路和铣面区域门口的铝屑；②加强生产人员作业习惯，避免铝屑装的太慢，及时更换维护出屑口防飞溅塑料帘；③保洁人员每日早晚两次清扫，采用洗地机和扫把结合方式清扫；④加强对雨水和土壤地下水监测。</p> <p>2、铸锭堆放区积灰整改：检查后已第一时间安排人员清扫铸锭下方的积灰，对还不能清扫到的区域制定清扫计划，防止铸锭下方面积灰。</p>	熔铸	已完成 (2025年8月20日)	